

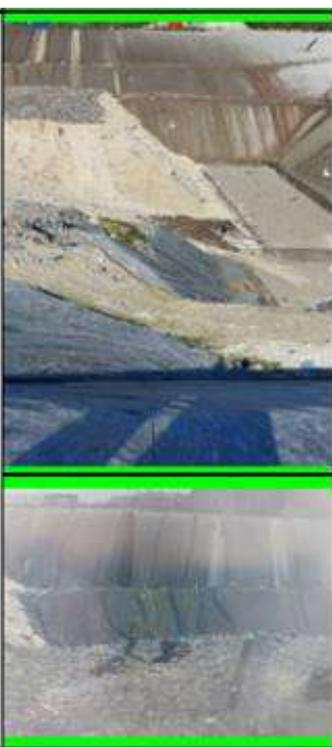
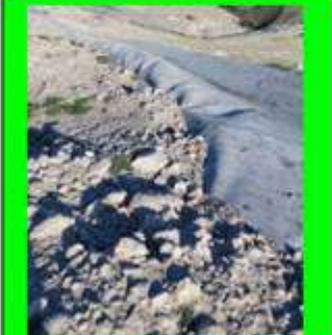
# CARTOGRAPHIE AU SOL DES ED

Repère	Localisation	PHOTO AVANT	EVENEMENT	Action(s)	PHOTO APRES
21	Extension 2		Fuite sur bergaspire	Resserage du bergaspire et éventuellement changement au besoin de celui-ci  Vérification de la dépression  Placage argileux	
34	Extension 1		Fuite sur ancien tuyau d'étude	Repositionner un bouchon d'étanchéité	
35	Extension 1		Fuite sur regard	Mise en place d'un cordon d'étanchéité  Craie compactée > 1 m  (En vue aérienne)	

39	Extension 3		Fuite au sol	Placage d'un biofiltre de compost (Secteur d'évolution des engins) et 2 puits supplémentaire dédiés	 
40	Extension 3		Fuite sur presse-étoupe du puits C6	Etancification des presses étoupes	
41	Extension 3		Fuite sur géomembrane	Soudure géomembrane (et/ou patch)	

42	Extension 3		Fuite sur couverture	Placage argileux	
43	Extension 3		Fuite en sortie de drains	Vérification intégrité des drains Etanchéité renforcée des drains Placage argileux	
47	Extension 3		Fuite sur géomembrane	Placage argileux à étendre davantage Simplification du circuit de dégazage Remodelage des pentes	
48	Extension 3		Déchirure sur géomembrane	Soudure patch PEhd	

50	Extension 3		Fuite sur linéaire membrane bioréacteur	<p>Vérification dégazage sous géomembrane</p> <p>Augmenter dépression sous géomembrane</p> <p>Placage argileux sur tout le linéaire</p>	
52	Extension 3		Fuite sur géomembrane	Soudure patch PEhd	<p><b>Point traité avant fin 06/25</b></p>
53	Extension 3		Fuite autour puits de dégazage (malgré la courrone argileuse mise en place)	<p>Courrone de gmb soudée autour du puits</p> <p>ou chaussette filtrante</p>	

56	Extension 3		Fuite au sommet d'une membrane bioréacteur	<p>Vérification dégazage sous géomembrane</p> <p>Augmenter dépression sous géomembrane</p> <p>Opération de terrassement (pentes)</p> <p>Réparation du dispositif de dégazage du puit C8</p> <p>Zone recouverte de déchets et dégazé à l'avancement</p>	
59	Extension 3		Fuite sur ancien tuyau	Etanchéité tuyau par pose d'un caps	
60	Extension 3		Fuite sur géomembrane	Prolongation Gmb et soudure	

61	Extension 3		Fuite ancrage géomembrane	Reprise ancrage géomembrane Placage argileux	
62	Extension 3		Fuite sur puits P75	Placage argileux	
63	Extension 3		Fuite sur casier en exploitation	Couverture définitive et réhausse du puits	

<p>64 et 65</p>	<p>Extension 3</p>		<p>Fuites sur 2 puits supplémentaires de dégazage</p>	<p>Vérification de l'étanchéité des puits Colmatage des fuites Placage argileux en pied</p> <p>Travaux traités avec les opérations de terrassement et d'étanchéité de couverture du casier 8</p>	
<p>66</p>	<p>Extension 3</p>		<p>Fuite sur casier en exploitation</p>	<p>En attente couverture définitive</p>	
<p>67</p>	<p>Extension 3</p>		<p>Fuite sur talus</p>	<p>Placage argileux</p>	

69	Extension 3		Fuite sur talus	Placage argileux	
68	Extension 3		Fuite au sol	Placage argileux	
76	Extension 3		Tuyaux déconnectés	Reconnexion des tuyaux	

80	Extension 3		Fuite au sol sur talus	Placage argileux ou positionnement de bâches filtrantes	Photo à venir
91	Extension 3		Fuite sur couvercle puits de relevage	Nouveau joint d'étanchéité et/ou reboulonnage complet	
92	Extension 3		Fuite sur puits	Placage argileux et/ou pose d'une colerette de gmb soudée au puits	Point traité avant fin 06/25
93	Extension 3		Fuite sur couverture	Placage argileux ou de bâches filtrantes	Photo à venir